



## 1. C3-X, C5, Cx5 のファームウェアアップデート手順


アップデート作業中に電源が切れると故障の原因となりますので、必ず作業前にバッテリーが十分に充電されていることを確認してください。

1. 下記ダウンロードページから「ソフトウェアとファームウェア」→カテゴリ選択で「Product Firmware」→「Thermal Cameras (Handheld)」→Cx を選び、FLIR C5/Cx5/C3-X Update Pack をダウンロードしてください。

[https://flir-jp.custhelp.com/app/account/fl\\_downloads](https://flir-jp.custhelp.com/app/account/fl_downloads)

ダウンロードした ZIP ファイルを展開し、「comb～」のフォルダ内にある「SHLKbc\_comb\_v～（ここでは 3.32.32）.fuf」ファイルをデスクトップへコピーします。

Name	Type	Compressed size	Pass
 comb_v3.32.32_p1	File folder		
 How to update your C5, Cx5 or C3-...	Text Document	1 KB	No

Name	Type	Compressed size	Password
 SHLKbc_comb_v3.32.32_p1.fuf	FUF File	122,751 KB	No

2. C5 を USB ケーブルで PC に接続して「Flir Camera」を開きます。

▼ Devices and drives (2)



Flir Camera



Windows (C:)

107 GB free of 237 GB

▼ Network locations (1)

3. 「Images」を開きます。



Images

1.37 GB free of 1.46 GB

4. 「doupdate」を開きます。



DCIM



doupdate



SYNCDB File  
28.0 KB



FLIRVers  
RSC File  
7.40 KB

5. 手順1でダウンロードしデスクトップにコピーした.fuf ファイルを「douupdate」にコピーします。

PC > Flir Camera > Images > douupdate



**douupdate\_instructions**  
Text Document  
1012 bytes



**SHLKbc\_comb\_v3.32.32\_p1**  
FUF File  
119 MB

6. コピーが完了するとアップデートが始まります（カメラの画面上にインストール中と表示されます）。

本体の画面が消え何も映らない時間がありますが、

USB ケーブルを抜いたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因となります。

アップデートが完了すると初期設定の画面になりますので設定を完了してください。

「オプション」→「デバイス設定」→「カメラ情報」でソフトウェアが最新になっていることを確認してください。



## カメラ情報

部品 89401-0202

ソフトウェア: 3.32.32

保存: 1501MB (1405MB の空き容量)

レンズ: 54°